

<b>Inrichting:</b>	Richtpunt Campus Buggenhout
<b>Ter attentie van:</b>	Jolien Roef Ronny De Schrijver
<b>Datum rondgang:</b>	2/12/2022
<b>Kenmerk idwmd:</b>	22idwm570
<b>Contactpersoon idwmd:</b>	Patrick Sybers

## Aanwezigen tijdens de rondgang

- Jolien Roef                      Directeur – locatieverantwoordelijke
- Ronny De Schrijver            TAC - preventiemedewerker
- Gunther Corthals              werknemersvertegenwoordiging
- Patrick Sybers                  Preventieadviseur idwmd

## Agenda

- 1    Controle eerste hulp
- 2    Rondgang in het gebouw
- 3    Actiepuntentabel
- 4    Varia
- 5    Bijlagen

*De directeur zet het verslag op de agenda van het eerstkomende overleg (TOC/BOC).*

## 1 Controle eerste hulp


Eerste hulp	Opmerking	Actiepunt - prioriteit
1 EH-lokaal	Geen opmerkingen	
2 Verbanddozen en EH-hulpmateriaal		
3 hulpverleners en aangeduide persoon: gekend bij personeel en uitgehangen		

## 2 Rondgang in het gebouw


Hygiëne	Opmerking	Actiepunt - prioriteit
1 Algemene staat en netheid van de lokalen	Geen opmerkingen.	
2 Aanwezigheid kleedruimte personeel		
Omgevingsfactoren	Opmerking	Actiepunt - prioriteit
1 Verlichting <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voldoende (natuurlijke) verlichting</li> <li>▪ Kunstverlichting (staat, onderhoud...)</li> </ul>		
2 Thermisch comfort <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aanvaardbaar in de winter</li> <li>▪ Aanvaardbaar in de zomer</li> </ul>	<p><b><u>711/00 klassenvleugel/werkplaats - algemeen</u></b></p> <p>Aandachtspunt</p> <p>Omwille van de indeling van een aantal klassen/werkplaatsen worden er voor de radiatoren burelen of kasten geplaatst. Om een</p>	


goede warmte spreiding te bekomen van de radiatoren is het aan te raden om 30 cm rondom de radiatoren vrij te houden. In de praktijk is dit niet altijd haalbaar. Toch is het aan te raden om dit na te zien, zeker in de winterperiode.


Tevens is het aan te raden om de radiator niet te gebruiken als rek.

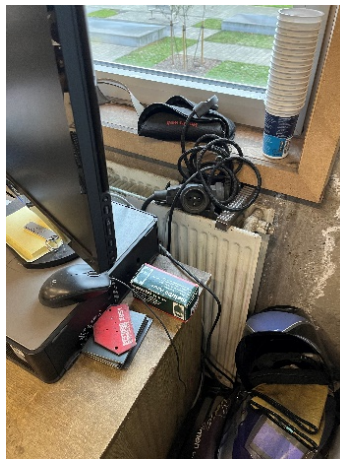



<p>3 Verluchting</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voldoende natuurlijke verluchting</li> <li>▪ Kunstmatige verluchting (onderhoud en controle)</li> <li>▪ Tocht</li> </ul>	<p><b><u>711/02 werkplaats - schilders</u></b></p> <p>De luchtkwaliteit is niet goed in de werkplaats. De CO2 waarden wordt zeer snel overschreden. Er is geen mechanisch verluchting. (Het lokaal is tijdelijk tot de uitbreiding). Eventueel moet er gekeken worden om toch een natuurlijke ventilatie te voorzien met een brandwerende rooster in de brandwerende deur te voorzien en een rooster naar buiten. Het is aan te raden om dit na te zien.</p>	<p>AP 711/355 – prioriteit: normaal</p>
<p>4 Biologische risico's ( Schimmel...)</p>		
<p><b>Ergonomie</b></p>	<p><b>Opmerking</b></p>	<p><b>Actiepunt - prioriteit</b></p>
<p>1 Heffen van lasten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Technische hulpmiddelen bij tillen</li> <li>▪ Aanpassing van de werkpost</li> <li>▪ Manueel tillen</li> </ul>		
<p>2 Moeilijke werkhouding – langdurige zelfde houding</p>		
<p>3 Beeldschermwerk (administratie, balie...)</p>	<p><b><u>711/05 – klassenvleugel – algemeen</u></b></p> <p>Aandachtspunt</p> <p>Tijdens de rondgang is er opgemerkt dat een aantal leerkrachten aan het werken waren op een laptop. De werkhouding van de leerkrachten waren niet optimaal. Het is aan te raden om de leerkrachten te sensibiliseren om zoveel mogelijk ergonomisch te werken. Basis informatie is terug te vinden op intranet (Ergonomisch werken aan je beeldschermwerkpost).</p>	

	Tevens is het aan te raden om na te zien om een aantal werkposten te voorzien (zit-statafels) waar de leerkrachten de mogelijkheid hebben om ergonomisch te werken.	
Brand	Opmerking	Actiepunt - prioriteit
1 Evacuatiewegen	 <p><b><u>711/02 werkplaats – houtatelier</u></b></p> <p>De passerelle van het houtatelier wordt gebruikt om werkstukken te stockeren. De gang is vrij smal. De doorgangen moeten minstens 1,2m breed zijn. Het is aan te raden om lijnen op de grond aan te brengen waar er niets mag geplaatst worden.</p>	AP 711/356 – prioriteit: normaal
2 Evacuatieplan		
3 Pictogrammen / signalisatie	<p><b><u>711/00 algemeen</u></b></p> <p>Het is aan te raden om na te zien als alle rukknoppen degelijk zijn gesignaleerd. Drukknoppen in atelier hout en bouw zijn niet gesignaleerd.</p>	AP 711/357 – prioriteit: normaal


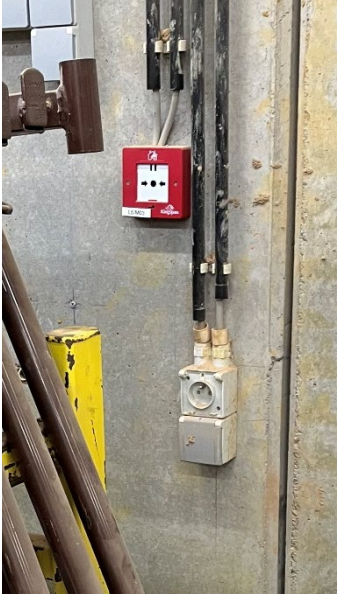
	<p><b><u>711/02 werkplaats – houtatelier</u></b></p> <p>Pictogram van (nood)uitgang is verdwenen boven de deur van de poort. Aan te raden om pictogram (nood)uitgang te voorzien.</p>		<p>AP 711/358 – prioriteit: normaal</p>
<p>4 Blusmiddelen (bereikbaarheid...)</p>		<p><b><u>711/02 werkplaats – houtatelier</u></b></p> <p>De haspel, blusser en drukknop zijn niet vrij. (Er mag ook niets onder de blussers geplaatst worden.) Het is aan te raden om deze vrij te houden. Er kan eventueel nagezien worden om lijnen op de grond aan te brengen waar er niets mag geplaatst worden.</p>	<p>AP 711/359 – prioriteit: normaal</p>

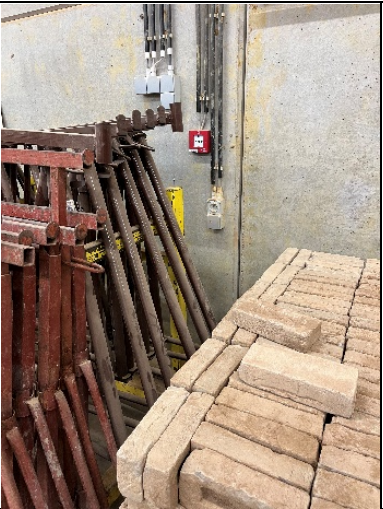
	<p><b><u>711/02 werkplaats – bouw</u></b></p> <p>De drukknop is niet vrij. (Er mag niets onder geplaatst worden.) Het is aan te raden om deze vrij te houden. Er kan eventueel nagezien worden om lijnen op de grond aan te brengen waar er niets mag geplaatst worden.</p>		<p>AP 711/360 – prioriteit: normaal</p>
5	<p>Compartimentering deuren en wanden/ doorvoeringen... (vb spie, inbreuken...)</p>		
6	<p>Brandlast van lokalen (vb veel materiaal in trappenhuis, papieropslag zonder compartiment...)</p>	<p><b><u>711/05 nieuwe klassenvleugel – technisch lokaal server</u></b></p> <p>Het lokaal is zeer goed opgeruimd. Zeer goed initiatief.</p>	
<b>Elektriciteit</b>		<b>Opmerking</b>	<b>Actiepunt - prioriteit</b>
1	<p>Juist gebruik van stopcontacten, verdeelstekker...</p>	<p><b><u>711/05 nieuwe klassenvleugel - lokaal 23</u></b></p> <p>Hier wordt een verdeeldoos in een verdeeldoos gebruikt als verlengkabel. Omwille van brandveiligheid is dit af te raden. Aan te raden om dit na te zien.</p>	<p>AP 711/361 – prioriteit: normaal</p>

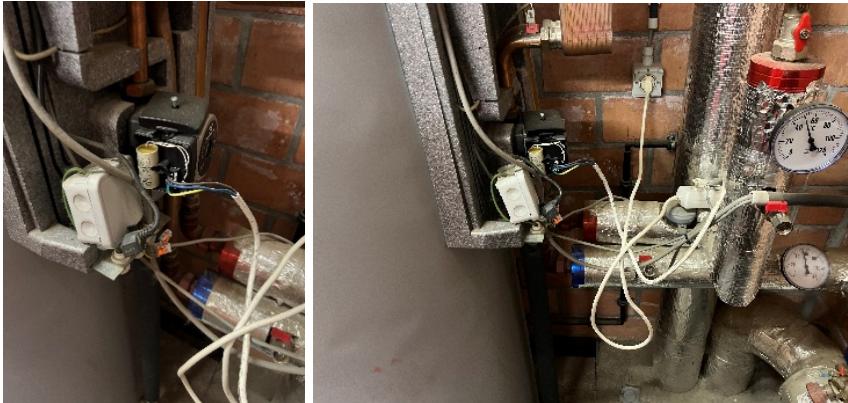

	<p><b><u>711/05 nieuwe klassenvleugel – stookplaats</u></b></p> <p>Trekontlasting van een verbinding is stuk en de aansluiting is niet volgens de code van goede praktijk. (kabel met stopcontact in een verdeeldoos) De gekleurde geleiders zijn zichtbaar. Het is aan te raden om dit te herstellen volgens de code van goede praktijk.</p> 	<p>AP 711/362 – prioriteit: hoog</p>
	<p><b><u>711/02 werkplaats – OBS lokaal</u></b></p> <p>De trekontlasting van de hangende stopcontacten ontbreekt. Aan te raden om dit te herstellen.</p> 	<p>AP 711/363 – prioriteit: normaal</p>



	<p><b><u>711/02 werkplaats – OBS lokaal</u></b></p> <p>Op de kabelgoot ligt een (lege) verpakkingendoos. Kabelgoot is geen rek. Aan te raden om deze te verwijderen.</p>		<p>AP 711/364 – prioriteit: normaal</p>
		<p><b><u>711/02 werkplaats – bouw</u></b></p> <p>Afdekplaatsje van het stopcontact is afgebroken. Het stopcontact heeft zijn IP graad niet meer. Het is aan te raden om dit te laten herstellen.</p>	<p>AP 711/365 – prioriteit: normaal</p>
<p>2 Elektrische borden (afgesloten...)</p>			
<p>3 Bevoegde persoon aanwezig (BA4, BA5...)</p>			

Algemene veiligheid gebouw en omgeving	Opmerking	Actiepunt - prioriteit
1 Vloeren binnen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Valgevaar, gaten...</li> <li>▪ Hellend vlak, niveauverschillen</li> </ul>		
2 Trappen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Algemeen</li> <li>▪ Trapleuning</li> <li>▪ treden</li> </ul>		
3 Infrastructuur <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Valgevaar van hoogte</li> <li>▪ Opslagruimte (stapeling...)</li> <li>▪ Visuele bouwkundige gebreken (barsten, vocht...)</li> </ul>	<p><b><u>711/05 werkplaats – bouw</u></b></p>  <p>Op het steenzaag lokaal wordt materiaal gestapeld. Het zijn lichte zaken en reserve bakken. Bij het afhalen van de spullen is er een risico op vallen van hoogte. Het is aan te raden om niets in hoogte te stapelen als er geen voorzieningen getroffen zijn. Tevens moet er ook nagezien worden naar de stabiliteit van het gebouw.</p>	AP 711/366 – prioriteit: normaal
Opslag producten	Opmerking	Actiepunt - prioriteit
1 Orde en netheid	<p><b><u>711/05 klassenvleugel – opslag kuisproducten</u></b></p> <p>De opslag is zeer ordelijke. Alle producten met een GHS label staan in opvangbakken. Zeer goed initiatief.</p>	

<p>2 Opvangbakken</p>	<p><b><u>711/05 klassenvleugel – lokaal 16 zorg</u></b></p> <p>Onder de afwasbak staan er kuisproducten met een GHS label. Het is aan te raden om een opvangbak te voorzien voor de producten.</p>		<p>AP 711/367 – prioriteit: normaal</p>
	<p><b><u>711/05 klassenvleugel – afwaskeuken</u></b></p> <p>Onder de afwasbak staan er kuisproducten met een GHS label. Het is aan te raden om een opvangbak te voorzien voor de producten.</p>		<p>AP 711/368 – prioriteit: normaal</p>
<p>3 Etikettering</p>	<p><b><u>711/05 klassenvleugel</u></b></p> <p>Een waterflesje wordt gebruikt als houder voor een afstrikmiddel. Dit is niet toegelaten. Het is aan te raden om houders met de juiste etikettering te gebruiken die wel daarvoor geschikt zijn.</p>		<p>AP 711/369 – prioriteit: hoog</p>

Arbeidsmiddelen	Opmerking	Actiepunt - prioriteit
1 Zichtbare gebreken, beveiliging overbrugd...	<p><b><u>711/02 werkplaats – houtatelier</u></b></p> <p>Tijdens de rondgang was een leerling een werkstuk aan het afschuren met een schuurmachine (handgereedschap). Het toestel was niet uitgerust met een opvangzakje en was niet aangesloten aan een M klasse stofzuiger. Houtstof is kankerverwekkend. Het is aan te raden om de leerlingen te sensibiliseren (en er op toe te zien) dat de leerlingen een stofzuiger (voorkeur) of een opvangzakje gebruiken. (Duidelijk te afficheren.)</p>	AP 711/370 – prioriteit: normaal
Varia	Opmerking	Actiepunt - prioriteit
	 <p><b><u>711/05 klassenvleugel - lokaal 24</u></b></p> <p>Aandachtspunt</p> <p>In het lokaal staat een (persoonlijke) waterkoker. Het is aan te raden om dergelijke toestellen niet toe te laten op de werkplekken.</p>	

<p>Hygiëne</p>	<p><b><u>711/05 klassenvleugel – kleedkamers</u></b></p> <p>Aandachtspunt:</p> <p>Op de radiator liggen er kleren te drogen. Omwille van de hygiëne is het aan te raden om rekken te gebruiken ipv rechtstreeks op de verwarming te leggen. Het is aan te raden om dit na te zien.</p>		
	<p><b><u>711/02 werkplaats – bouw</u></b></p> <p>Aandachtspunt</p> <p>In de werkplaats staan 2 fietsen. Fietsen horen hier niet thuis. Het is aan te raden om de fietsen in de fietsenstalling te plaatsen.</p>		

### 3 Actiepuntentabel

Voorafgaand aan de rondgang ontving de locatie een overzicht van alle openstaande actiepunten. Het is de bedoeling om deze actiepunten grondig door te nemen en opmerkingen door te geven.

De school heeft de actiepunten zeer grondig bekeken en **veel actiepunten** als opgelost doorgegeven. **Zeer goed initiatief**

 
### 4 Varia

- De school blijft uitbreiden. Omwille van ruimtelijke beperkingen is het niet mogelijk om bijkomende lokalen te voorzien. Er zijn verschillende scenario's bekeken maar deze zijn niet realiseerbaar. De school is daar bezorgd over.
- 

### 5 Bijlagen

- 1 Actiepuntentabel

Gent, 31/01/2023



Patrick Sybers

Preventieadviseur

# Overzicht openstaande actiepunten voor campus Platteput

Actiepunten in oranje: hoge prioriteit!

Actiepunten in rood: zeer hoge prioriteit!

## Algemeen

Gebouwnr. 711/00

Actiepunt (risico: MD - gevaarlijke stoffen)	Opmerkingen/opvolging:	Betrokken dienst
711/330 - Vastgesteld op: 19/05/2022 - milieurondgang Rondgang OVA - hebben de koel- en vriescel nood aan een IK naast een logboek?	Brenda kijkt na of een IK opgemaakt moet worden voor bovenstaande koelinstallaties	Dienst Patrimonium
711/330 - Vastgesteld op: 19/05/2022 - milieurondgang Rondgang OVA - hebben de koel- en vriescel nood aan een IK naast een logboek?	Brenda kijkt na of een IK opgemaakt moet worden voor bovenstaande koelinstallaties	Dienst IDWMD
711/331 - Vastgesteld op: 19/05/2022 - milieurondgang rondgang vergunning - onduidelijk of KOEL-0677 een lekdichtheidstest moet ondergaan.	Nagaan of KOEL-0677 een lekdichtheidstest moet ondergaan of niet.	Dienst Patrimonium
711/331 - Vastgesteld op: 19/05/2022 - milieurondgang rondgang vergunning - onduidelijk of KOEL-0677 een lekdichtheidstest moet ondergaan.	Nagaan of KOEL-0677 een lekdichtheidstest moet ondergaan of niet.	Dienst IDWMD
Actiepunt (risico: W - algemeen)	Opmerkingen/opvolging:	Betrokken dienst
711/357 - Vastgesteld op: 2/12/2022 - welzijns rondgang (toezicht EDPBW) Signalisatie drukknoppen is niet overal degelijk aangebracht	Na te zien	Richtpunt campus Buggenhout



Actiepunt (risico: WMD - algemeen)	Opmerkingen/opvolging:	Betrokken dienst
711/332 - Vastgesteld op: 19/05/2022 - rondgang wetgeving rondgang vergunning - onduidelijk wat houtbewerkingsmachines zijn	Brenda bekijkt welke machines tot de houtbewerkingsmachines gerekend mogen worden (bv machines vd afdeling hout, of machines die enkel hout bewerken?, ...)	Dienst IDWMD
711/333 - Vastgesteld op: 19/05/2022 - rondgang wetgeving rondgang vergunning - lijst benamingen machines niet voldoende duidelijk door oude en nieuwe benamingen en benamingen Planon	Brenda probeert lijsten op elkaar af te stemmen, indien nodig met hulp van Ronny DS.	Dienst IDWMD
711/333 - Vastgesteld op: 19/05/2022 - rondgang wetgeving rondgang vergunning - lijst benamingen machines niet voldoende duidelijk door oude en nieuwe benamingen en benamingen Planon	Brenda probeert lijsten op elkaar af te stemmen, indien nodig met hulp van Ronny DS.	Richtpunt campus Buggenhout
711/334 - Vastgesteld op: 18/05/2022 - risicoanalyse RA eerste hulp: Omwille van de risicocategorie (eerste hulp) "hoog" is het aanbevolen om ,bovenop de opgeleide hulpverleners, alle leerkrachten technische vakken een opleiding "initiatie ehbo" te laten volgen	RA eerste hulp: Omwille van de risicocategorie (eerste hulp) "hoog" is het aanbevolen om ,bovenop de opgeleide hulpverleners, alle leerkrachten technische vakken een opleiding "initiatie ehbo" te laten volgen	Richtpunt campus Buggenhout

## Nieuwe Klassenvleugel

Gebouwnr. 711/05

Actiepunt (risico: MD - gevaarlijke stoffen)	Opmerkingen/opvolging:	Betrokken dienst
711/367 - Vastgesteld op: 2/12/2022 - welzijnsrondgang (toezicht EDPBW) Lokaal 16 (zorg): onder de afwasbak staan er kuisproducten met een GHS label	Opvangbak te voorzien voor de producten	Richtpunt campus Buggenhout
711/368 - Vastgesteld op: 2/12/2022 - welzijnsrondgang (toezicht EDPBW) Afwaskeuken: onder de afwasbak staan er kuisproducten met een GHS label	Een opvangbak te voorzien voor de producten	Richtpunt campus Buggenhout

**711/369** - Vastgesteld op: 2/12/2022 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)

Een waterflesje wordt gebruikt als houder voor een afstrijkmiddel

Het is aan te raden om houders met de juiste etikettering te gebruiken die wel daarvoor geschikt zijn

Richtpunt campus  
Buggenhout

**Actiepunt (risico: W - algemeen)**

**Opmerkingen/opvolging:**

**Betrokken dienst**

711/287 - Vastgesteld op: 8/12/2020 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)

lokaal 18: beveiliging mes papiersnijmachine is verwijderd

afscherming terug te voorzien of nieuwe papiersnijmachine aankopen die wel een afscherming heeft

02/12/2021: papiersnijder staat nu in het secretariaat - afscherming moet nog voorzien worden.  
Verwijderd

Richtpunt campus  
Buggenhout

**Actiepunt (risico: W - brand)**

**Opmerkingen/opvolging:**

**Betrokken dienst**

711/291 - Vastgesteld op: 2/04/2021 - brandweerverslag

brandweer - schuifdeuren vluchtterras 2de verdieping zijn geen nooddeuren

de schuifdeuren naar het vluchtterras, voorzien van anti-panieksluiting,

711/361 - Vastgesteld op: 2/12/2022 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)

Lokaal 23: er wordt een verdeeldoos in een verdeeldoos gebruikt als verlengkabel (niet brandveilig)

Na te zien

Richtpunt campus  
Buggenhout

**Actiepunt (risico: W - elektriciteit)**

**Opmerkingen/opvolging:**

**Betrokken dienst**

**711/362** - Vastgesteld op: 2/12/2022 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)

Stookplaats: trekontlasting van een verbinding is stuk en de aansluiting is niet volgens de code van goede praktijk: kabel met stopcontact in een verdeeldoos, de gekleurde geleiders zijn zichtbaar

Te herstellen volgens de code van goede praktijk

Richtpunt campus  
Buggenhout

**Actiepunt (risico: W - ergonomie)**

**Opmerkingen/opvolging:**

**Betrokken dienst**

711/273 - Vastgesteld op: 8/12/2020 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)

waslokaal: wasmachine en droogkast staan op de grond

toestellen te verhogen om een betere lichaamshoudingen aan te houden bij het vullen en het ledigen

Richtpunt campus  
Buggenhout

## Werkplaats

Gebouwnr. 711/01

Actiepunt (risico: MD - lucht)	Opmerkingen/opvolging:	Betrokken dienst
711/355 - Vastgesteld op: 2/12/2022 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)		
Werkplaats - schilders: slechte luchtkwaliteit, snelle overschrijding van de CO2-waarden, geen mechanische verluchting	Na te zien, ev natuurlijke ventilatie voorzien met een brandwerende rooster in de brandwerende deur voorzien en een rooster naar buiten	Richtpunt campus Buggenhout
Actiepunt (risico: W - algemeen)	Opmerkingen/opvolging:	Betrokken dienst
711/260 - Vastgesteld op: 2/12/2019 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)		
Atelier houtbewerking machinezaal, STOF-0041: instructiekaart ontbreekt	op te stellen (idpbw zal aanzet hiervoor geven)	14/10/2022: gestart - wachten op info explosieveiligheidsdoc
711/260 - Vastgesteld op: 2/12/2019 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)		
Atelier houtbewerking machinezaal, STOF-0041: instructiekaart ontbreekt	op te stellen (idpbw zal aanzet hiervoor geven)	14/10/2022: gestart - wachten op info explosieveiligheidsdoc
711/284 - Vastgesteld op: 8/12/2020 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)		
De ramen op de verdiepingen kunnen volledig geopend worden (risico op stoten, vallen - zelfmoordpreventie)	nazien om een systeem aan te brengen zodat de ramen maar beperkt open kunnen of enkel op kip te laten openen	02/12/2021: aangevraagd bij Dienst Patrimonium
711/307 - Vastgesteld op: 29/03/2021 - indienststelling		
00310 + 00311_RCB kolomboormachine - de afscherming van de boor is niet elektrisch beveiligd	Afscherming voorzien die wel elektrisch beveiligd is. Bij het openen van het scherm moet de machine stoppen.	
711/308 - Vastgesteld op: 29/03/2021 - indienststelling		
00310 + 00311_RCB kolomboormachine - dragen van handschoenen bij boorwerkzaamheden is af te raden - pictogram is aanwezig	pictogram is te verwijderen	
711/313 - Vastgesteld op: 7/06/2021 - indienststelling		
00300_RCB - rij- en scharnierboormachine - nog opleiding over het gerbuik van de machine voor de leerkrachten	opleiding organiseren	

711/340	- Vastgesteld op: 26/09/2022 - keuring	LASP-0358 (laspost, elektrisch): kabel niet conform (VOB zichtbaar)	kabel dient iets verder in de rode stekker te zitten	Richtpunt campus Buggenhout
711/341	- Vastgesteld op: 26/09/2022 - keuring	LASP-0358 (laspost, elektrisch): gevlochten koperverbinding in de massaklem ontbreekt	te vervangen	Richtpunt campus Buggenhout
711/342	- Vastgesteld op: 26/09/2022 - keuring	LASP-0358 (laspost elektrisch): de beschermingsgeleider tussen de rode stekker en het chassis van het toestel is niet doorverbonden / meet niet door	na te zien	Richtpunt campus Buggenhout
711/343	- Vastgesteld op: 26/09/2022 - keuring	LASP-0359 (laspost elektrisch): massaklem niet conform (1 contactpunt ontbreekt)	te vervangen	Richtpunt campus Buggenhout
711/344	- Vastgesteld op: 26/09/2022 - keuring	LASP-0385 (laspost, elektrisch): aan de massa laskabel zijn een 3-tal beschadigingen in de isolatie met zichtbaar koper	te herstellen	Richtpunt campus Buggenhout
711/345	- Vastgesteld op: 26/09/2022 - keuring	LASP-0385 (laspost, elektrisch): waarde isolatieweerstand secundair-massa is niet conform	na te zien	Richtpunt campus Buggenhout
711/346	- Vastgesteld op: 26/09/2022 - keuring	LASP-0385 (laspost elektrisch): lastoestel staat naast slijptafel	na te zien	Richtpunt campus Buggenhout
711/347	- Vastgesteld op: 26/09/2022 - keuring	LASP-0385 (laspost elektrisch): toortskabel : aansluiting met het toestel is losgekomen	te herbevestigen	Richtpunt campus Buggenhout

711/348	- Vastgesteld op: 26/09/2022 - keuring	LASP-0442 (laspost elektrisch): isolatiewaarde secundair-massa is niet conform	waarde moet hoger zijn dan 0,5 Mohm	Richtpunt campus Buggenhout
711/349	- Vastgesteld op: 26/09/2022 - keuring	LASP-0442 (laspost, elektrisch): massaklem niet conform (koperen doorverbinding vanbinnen is kapot)	te vervangen:	Richtpunt campus Buggenhout
711/350	- Vastgesteld op: 26/09/2022 - keuring	LASP-0486 (laspost, elektrisch): lage isolatiewaarde secundair-massa	na te zien	Richtpunt campus Buggenhout
711/356	- Vastgesteld op: 2/12/2022 - welzijnsrondgang (toezicht EDPBW)	Houtatelier: smalle passerelle, stockage van werkstukken	Doorgangen moeten minstens 1,2m breed zijn, nazien om lijnen op de grond aan te brengen waar er niets mag geplaatst worden	Richtpunt campus Buggenhout
711/358	- Vastgesteld op: 2/12/2022 - welzijnsrondgang (toezicht EDPBW)	Houtatelier: pictogram van (nood)uitgang is verdwenen boven de deur van de poort	Pictogram van (nood)uitgang opnieuw aan te brengen	Richtpunt campus Buggenhout
711/359	- Vastgesteld op: 2/12/2022 - welzijnsrondgang (toezicht EDPBW)	Houtatelier: de haspel, blusser en drukknop zijn niet vrij	Er mag ook niets onder de blussers geplaatst worden: nazien om lijnen op de grond aan te brengen waar er niets mag geplaatst worden	Richtpunt campus Buggenhout
711/360	- Vastgesteld op: 2/12/2022 - welzijnsrondgang (toezicht EDPBW)	Werkplaats bouw: de drukknoop is niet vrij	Er mag niets onder geplaatst worden: nazien om lijnen op de grond aan te brengen waar er niets mag geplaatst worden	Richtpunt campus Buggenhout
711/364	- Vastgesteld op: 2/12/2022 - welzijnsrondgang (toezicht EDPBW)	OBS lokaal: op de kabelgoot ligt een (lege) verpakingsdoos	Een kabelgoot is geen rek, verpakingsdoos te verwijderen	Richtpunt campus Buggenhout

Actiepunt (risico: W - Arbeidsmiddelen)	Opmerkingen/opvolging:	Betrokken dienst
<b>711/351</b> - Vastgesteld op: 24/11/2022 - indienststelling LASP-0124 - geen geldig keuringsverslag laten keuren		
711/352 - Vastgesteld op: 24/11/2022 - indienststelling LASP-0124 - geen instructiekaart alle op te maken merken		
<b>711/353</b> - Vastgesteld op: 24/11/2022 - indienststelling LASP-0137 - geen geldig keuringsverslag laten keuren		
<b>711/354</b> - Vastgesteld op: 24/11/2022 - indienststelling LASP-0122 - geen geldig keuringsverslag laten keuren		
Actiepunt (risico: W - brand)	Opmerkingen/opvolging:	Betrokken dienst
711/302 - Vastgesteld op: 6/04/2021 - brandweerverslag brandweer - droge blusleiding van de de droge leiding in het rood verven. stofafzuiging is niet in het rood geverfd		
Actiepunt (risico: W - elektriciteit)	Opmerkingen/opvolging:	Betrokken dienst
711/363 - Vastgesteld op: 2/12/2022 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW) OBS lokaal: de trekontlasting van de Te herstellen hangende stopcontacten ontbreekt		Richtpunt campus Buggenhout
711/365 - Vastgesteld op: 2/12/2022 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW) Werkplaats bouw: afdekplaatsje van het Te herstellen stopcontact is afgebroken, het stopcontact heeft zijn IP-graad niet meer		Richtpunt campus Buggenhout
Actiepunt (risico: W - Gebouw & omgeving)	Opmerkingen/opvolging:	Betrokken dienst
711/366 - Vastgesteld op: 2/12/2022 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW) Werkplaats bouw: op het steenzaag Niets in hoogte te stapelen als er geen lokaal wordt materiaal gestapeld (risico voorzieningen getroffen zijn, ook nazien op vallen van hoogte) naar de stabiliteit van het gebouw		Richtpunt campus Buggenhout

Actiepunt (risico: W - gezondheid)	Opmerkingen/opvolging:	Betrokken dienst
<p>711/370 - Vastgesteld op: 2/12/2022 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)</p> <p>Houtatelier (leerling bezig met afschuren werkstuk): schuurmachine (handgereedschap) niet uitgerust met een opvangzakje en niet aangesloten aan een M-klasse stofzuiger</p> <p>Leerlingen sensibiliseren (houtstof is kankerverwekkend) en toezicht houden dat de leerlingen een stofzuiger (voorkeur) of een opvangzakje gebruiken (duidelijk te afficheren)</p>		<p>Richtpunt campus Buggenhout</p>
Actiepunt (risico: WMD - algemeen)	Opmerkingen/opvolging:	Betrokken dienst
<p>711/283 - Vastgesteld op: 8/12/2020 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)</p> <p>tekort aan degelijk en droge stapelruimte (huidige afdak is te klein)</p> <p>alternatieven te bekijken</p>	<p>02/12/2021: aangevraagd bij dienst Patrimonium om een dossier op te maken om bijkomende luifel te plaatsen 22/08/2022: dossier is lopende</p>	<p>Richtpunt campus Buggenhout</p>